

## **Kalibrace manometrů**

**Nutná definovaná redukce tlaku.**

**Metody:**

- **Statické**
  - expanzní metoda
  - metoda pomalého vzrůstu tlaku
- **Dynamické**
  - metoda s konstantním proudem plynu
  - standartní metoda kalibrace

**Nedostatkem statických metod je vliv sorpce a desorpce plynů z povrchu vakuového systému.**



## Expanzní metoda

$$p_2 = \frac{V_1}{V_1 + V_2} p_1$$

**pokud  $V_1 \ll V_2$  , pak**

$$p_2 \approx \frac{V_1}{V_2} p_1 , \quad p_2 \ll p_1$$

## Metoda pomalého vzrůstu tlaku

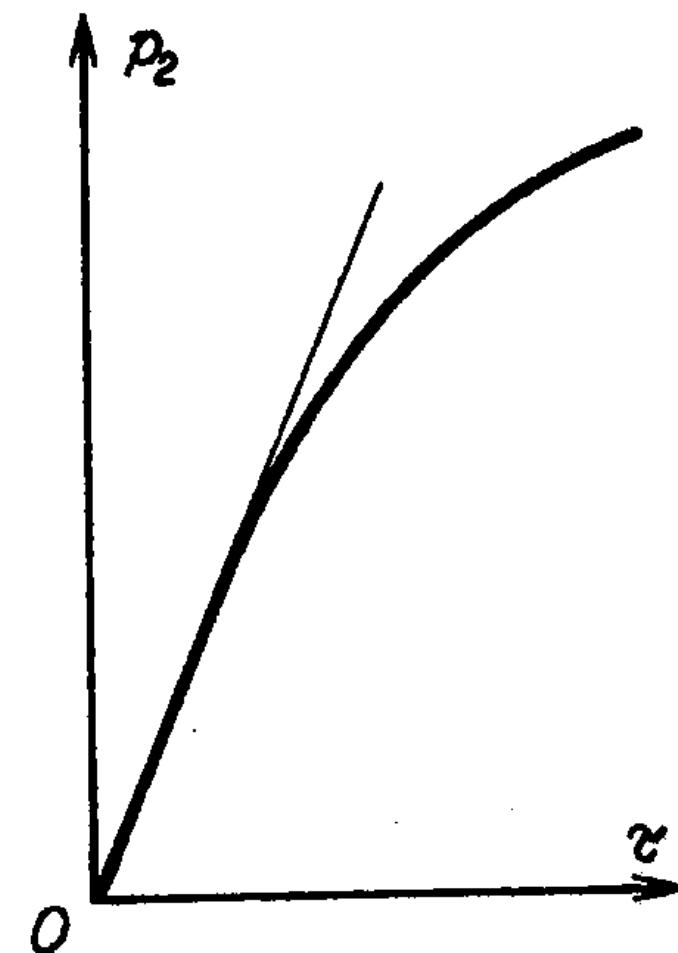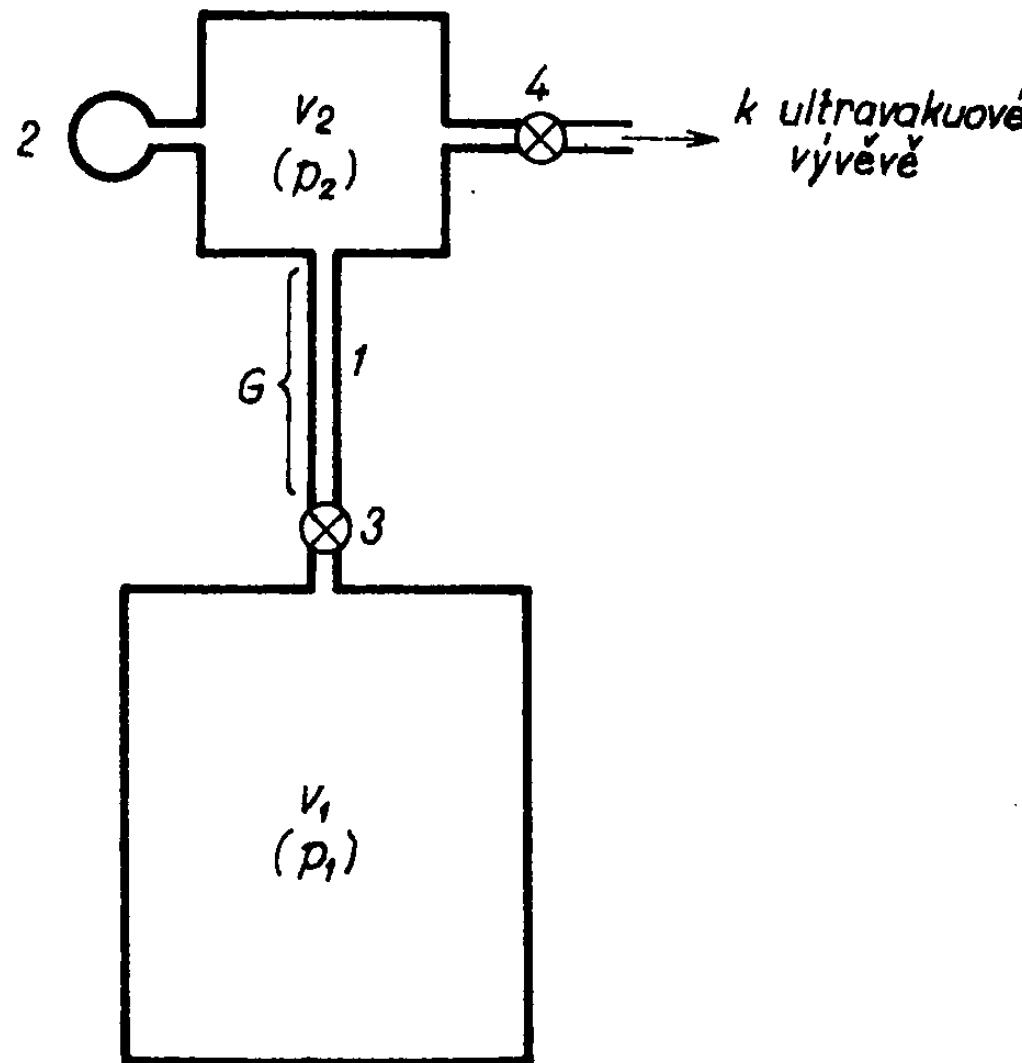

$$I = G(p_1 - p_2)$$

**pro**  $p_2 \ll p_1, p_1 \sim 10^{-1} Pa$

$$I = Gp_1$$


$$I = V_2 \frac{dp_2}{d\tau}$$

$$\frac{dp_2}{d\tau} = \frac{G}{V_2} p_1 = a$$

**pokud je  $a$  konstantní pak  $p_2 = p_0 + a\tau$ , pokud  $p_0 \approx 0$ , pak**

$$p_2 = a\tau$$

## Metoda s konstantním proudem plynu

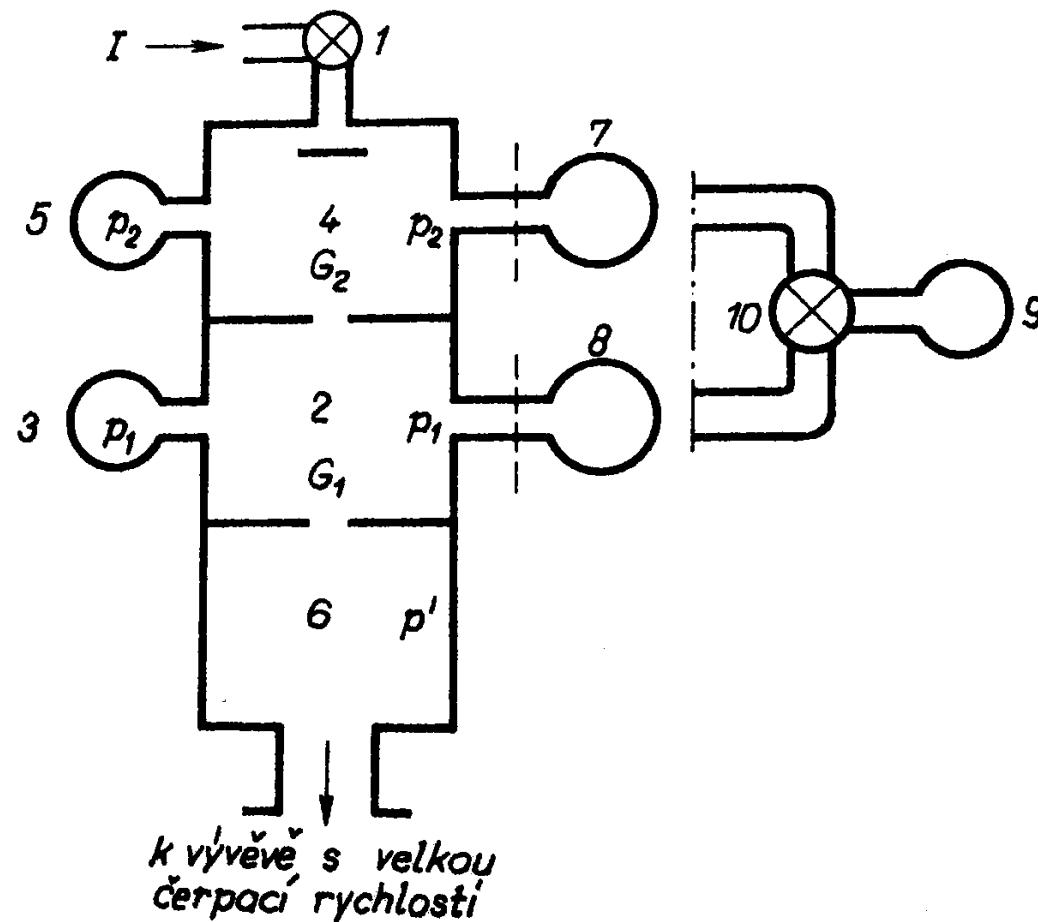

$$I = G_2(p_2 - p_1) = G_1(p_1 - p')$$

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{G_1}{G_2} - \frac{G_1}{G_2} \frac{p'}{p_1} = 1 + \frac{G_1}{G_2} \left( 1 + \frac{p'}{p_1} \right)$$


pokud  $S$  je velká, pak  $p' \ll p_1$

$$\frac{p_2}{p_1} \approx 1 + \frac{G_1}{G_2}$$

$$p_1 = \frac{1}{1 + \frac{G_1}{G_2}} p_2$$

$$G_2 \ll G_1, \quad p_1 \approx \frac{G_2}{G_1} p_2$$

## Standartní metoda kalibrace vakuometrů v oboru tlaků $10^{-1} - 10^{-5} \text{ Pa}$

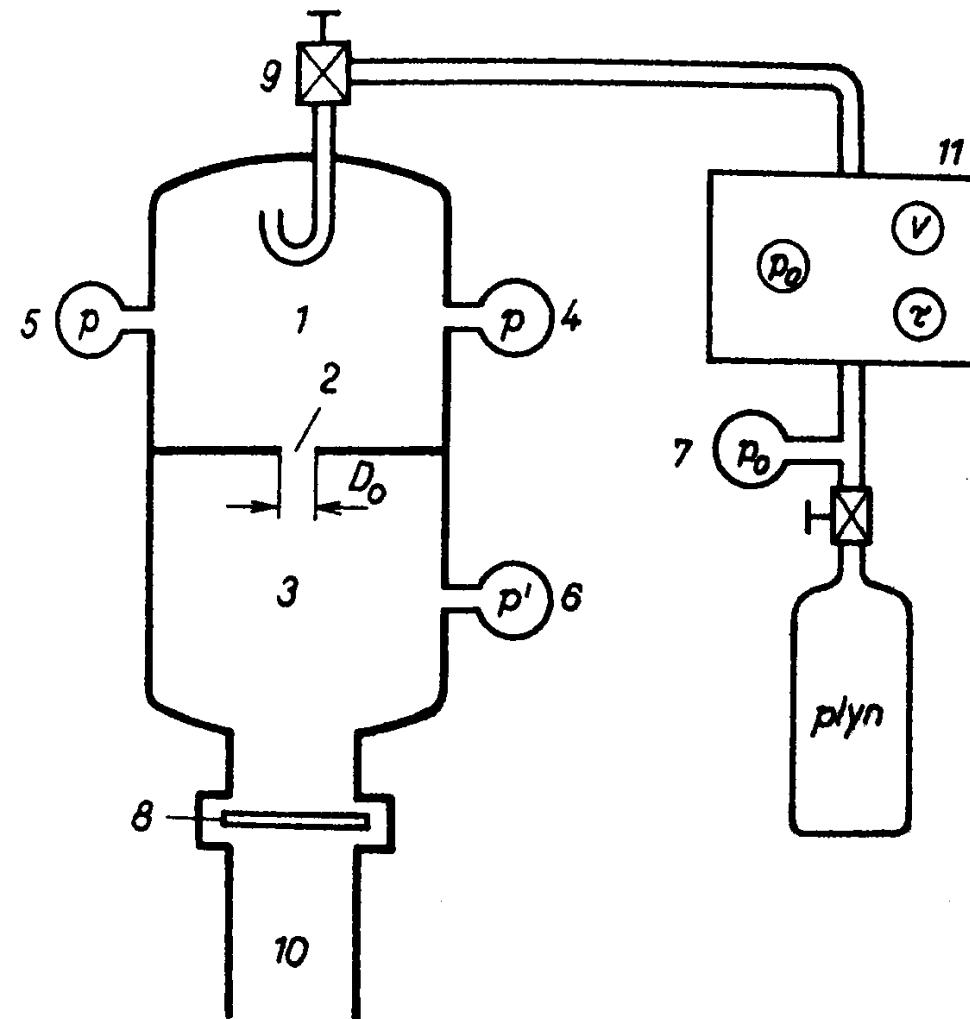

**Do kalibrační komory vpouštíme známý proud plynu a komoru čerpáme známou čerpací rychlostí. Pak platí**

$$p = \frac{I}{S}$$

**Mezi vývěvu a kalirační komoru se zařazuje kruhová clona se známou vodivostí. Vodivost clony je řádově menší než čerpací rychlosť (eliminae fluktuací čerpací rychlosti). Nutno zajistit izotermičnost měření. Je nutné udržet konstantní proud plynu I, konstantní čerpací rychlosť vývěvy, molekulární režim proudění clonou.**

$$p = I \left( \frac{1}{S} + \frac{1}{C} \right)$$

**Měřící rozsah  $10^{-1} - 10^{-5} Pa$ , v daném rozsahu nejpřesněší.**

## Vakuové napařování tenkých vrstev


Nejčastěji kovové vrstvy (Al, Cu, Fe,...).


Ohřátí substrátu


- průchodem el. proudu
- dopadem elektronů - elektronové dělo

Měření tloušťky vrstvy - pomocí krystalového oscilátoru.

Maximální pracovní tlak  $\sim 10^{-2} Pa$

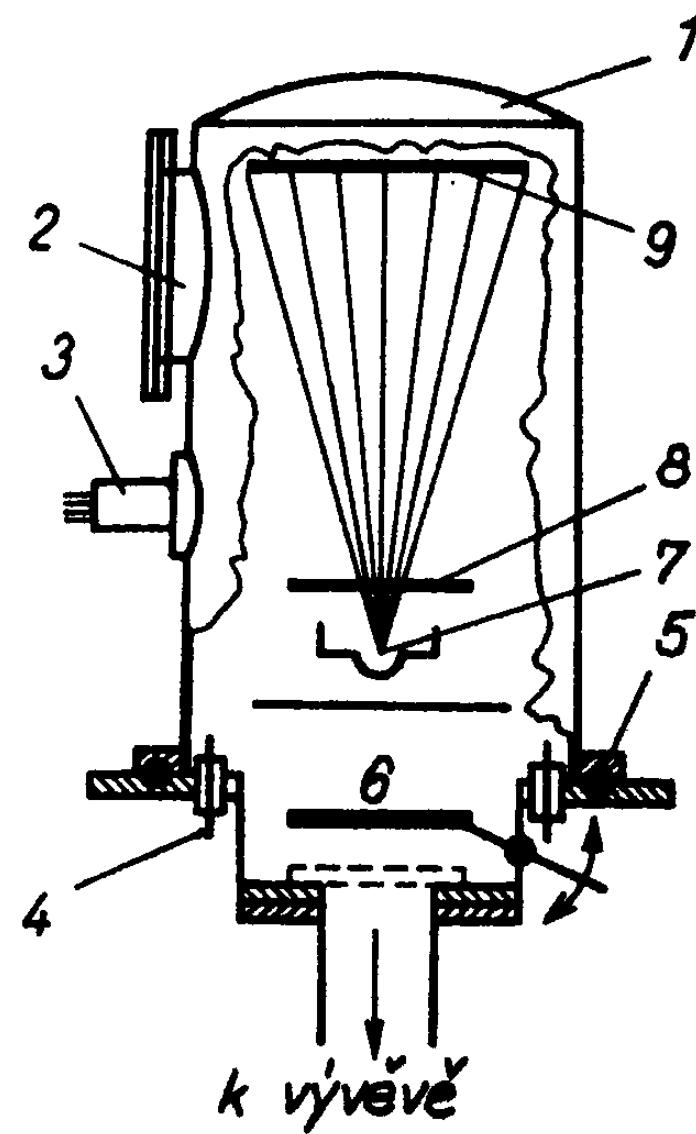

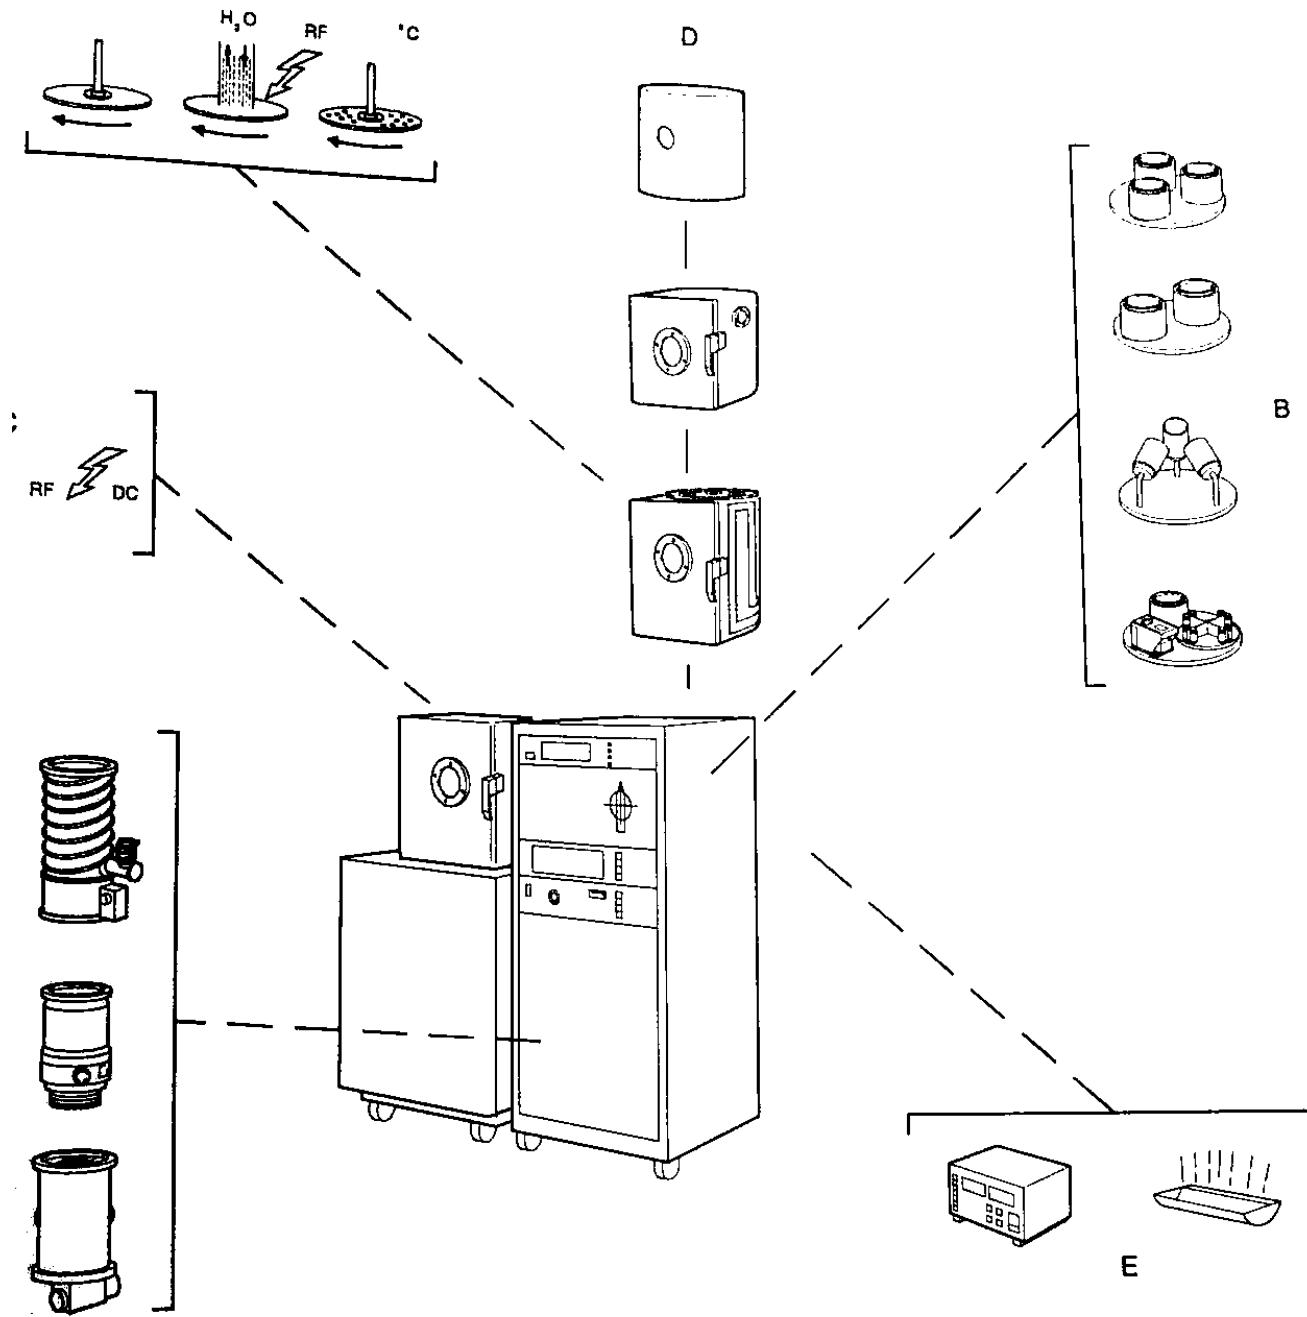


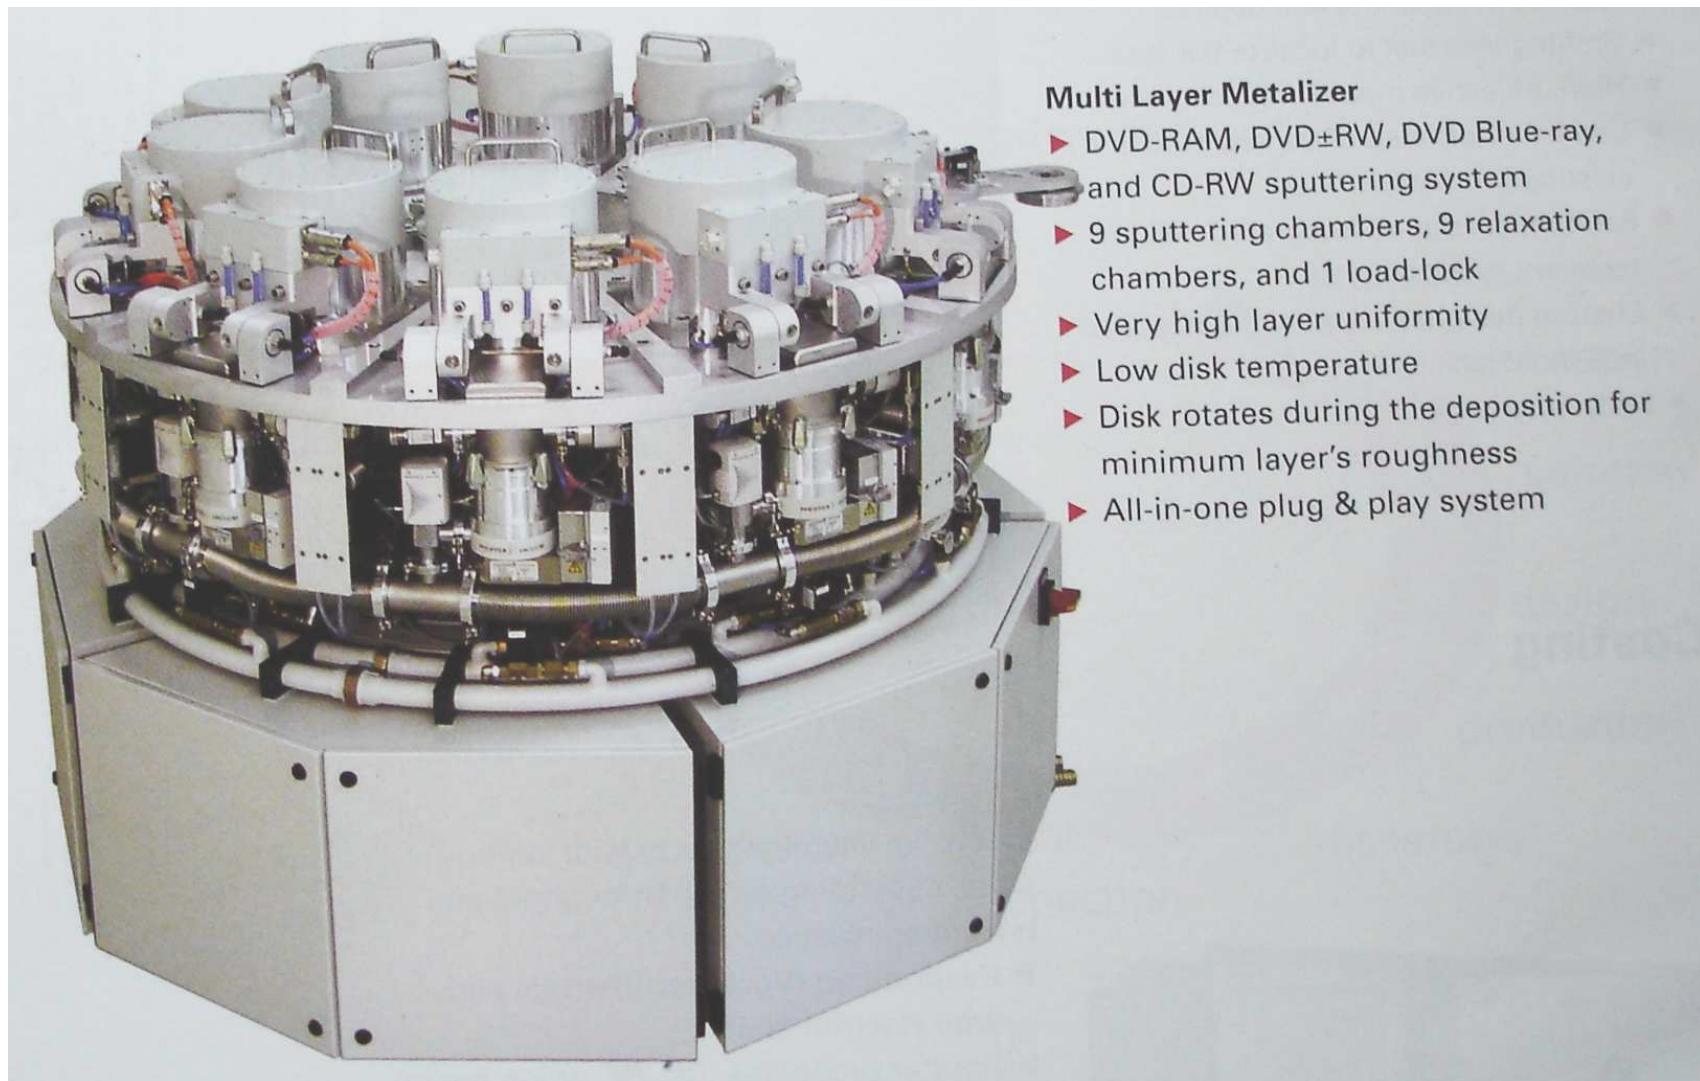


## **Standartní vakuové příruby**



- ASA
- ISO-KF (NW)
- ISO-K
- CF

## ASA

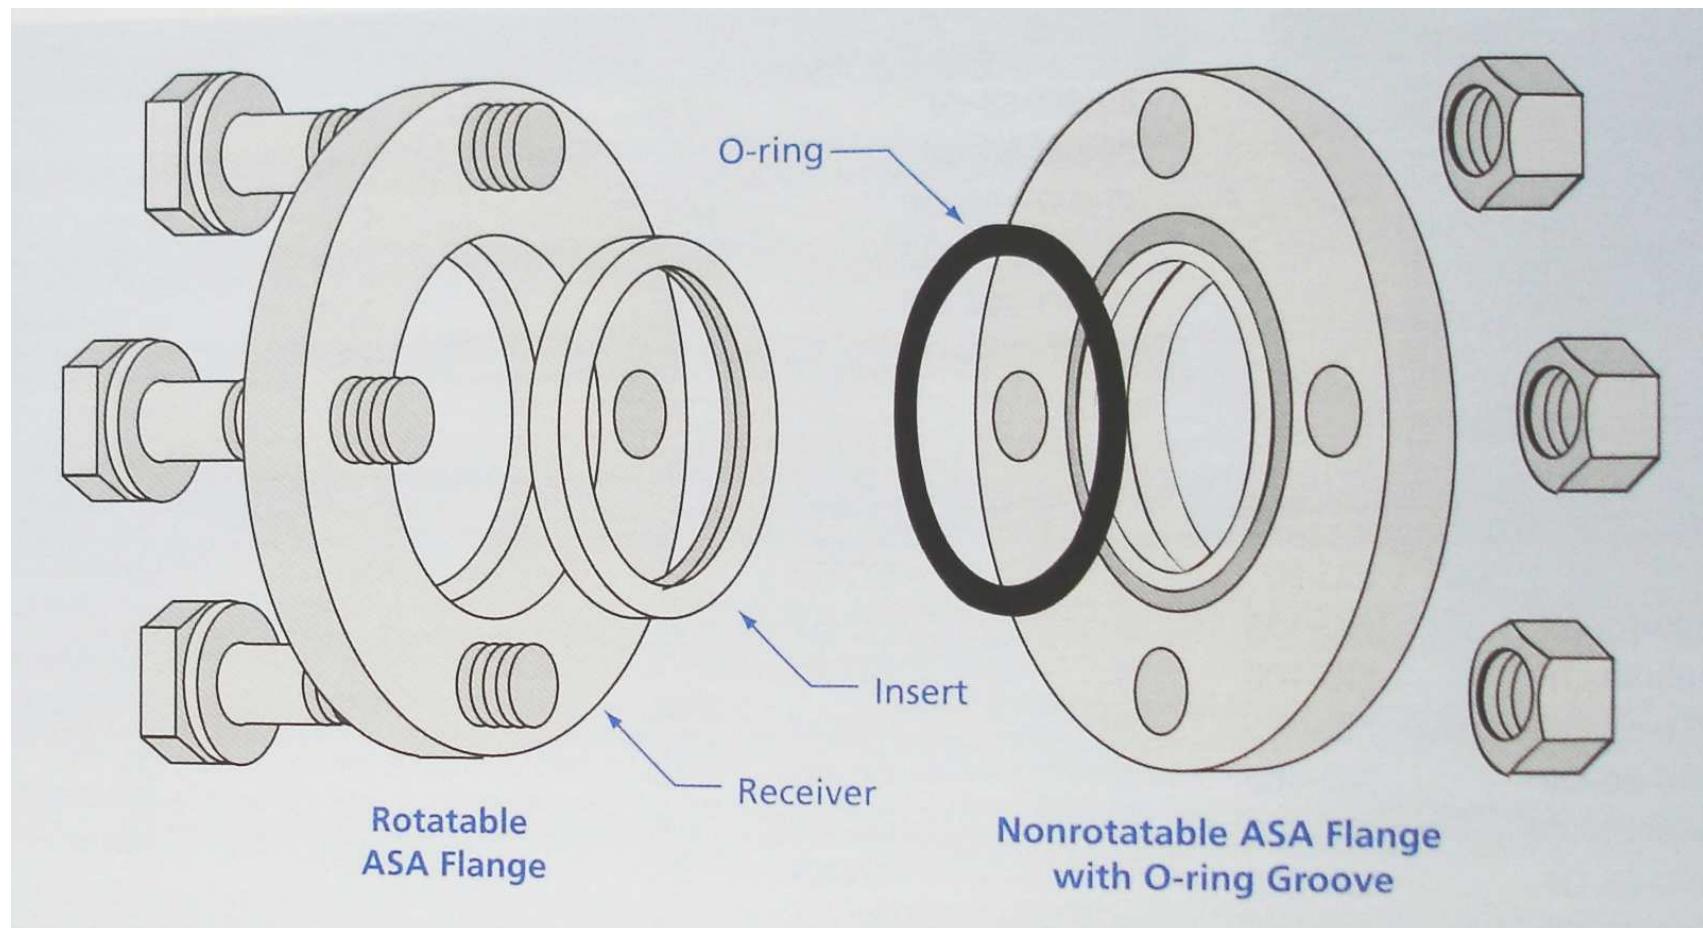

## ISO-KF

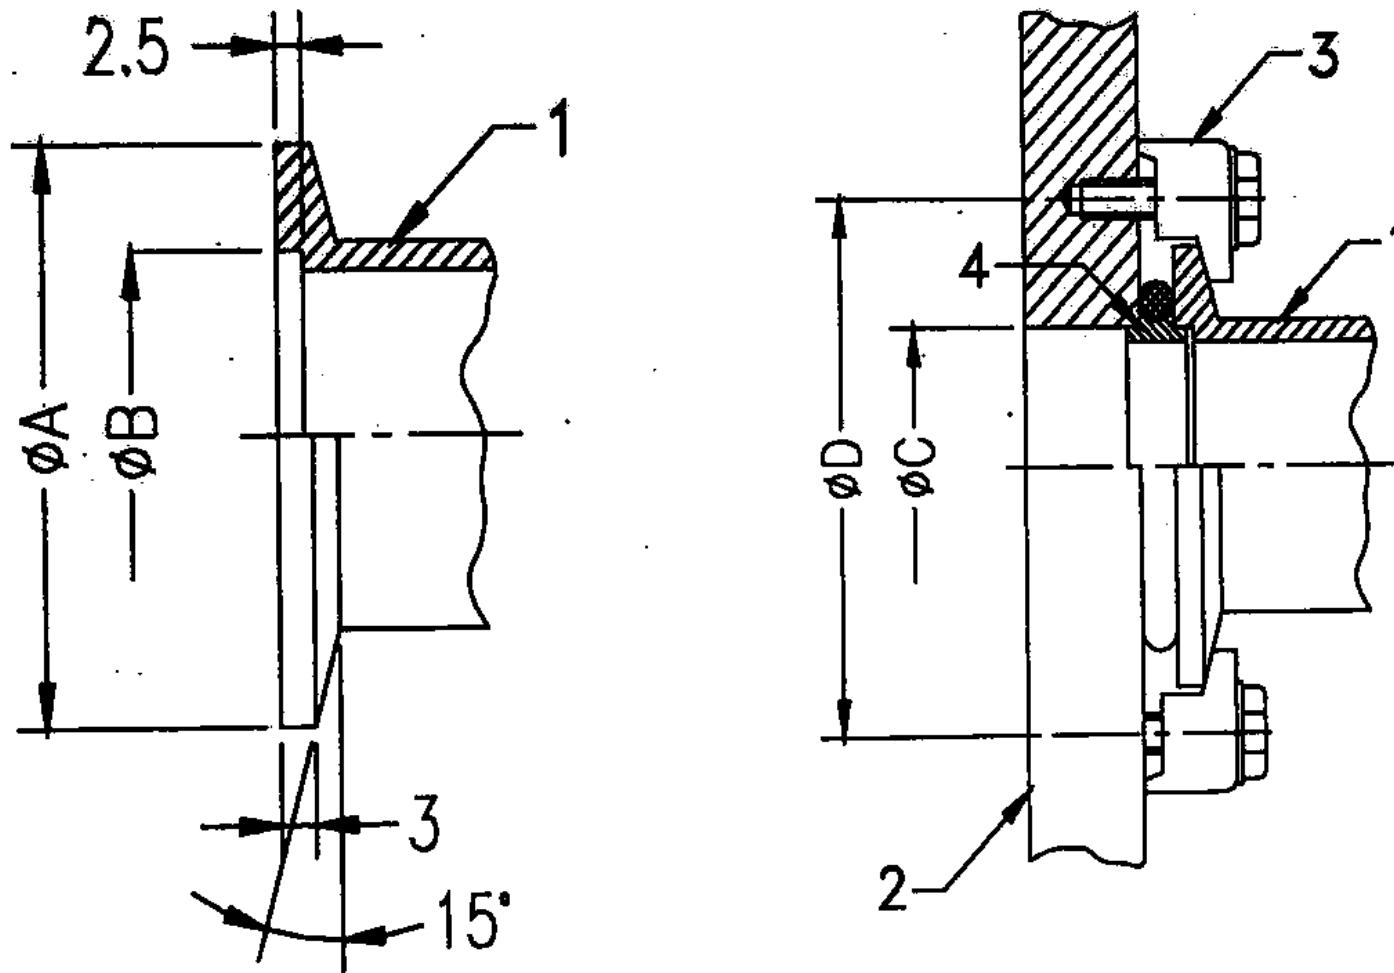

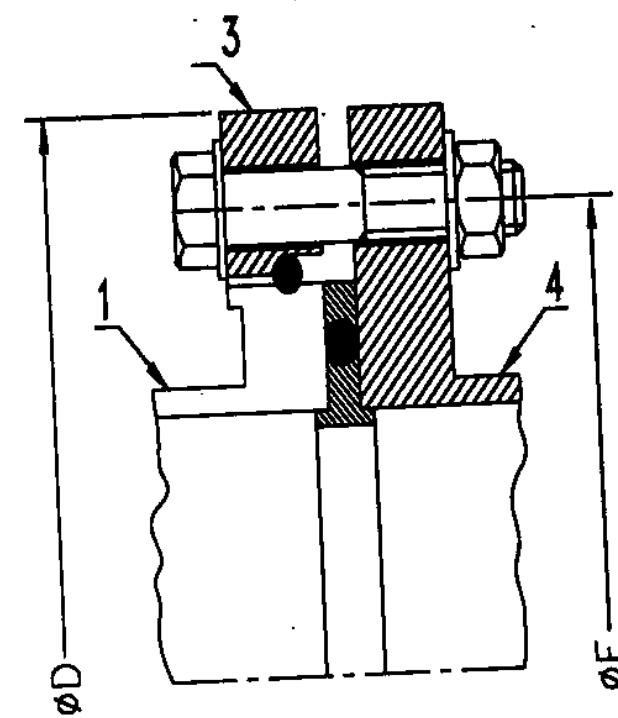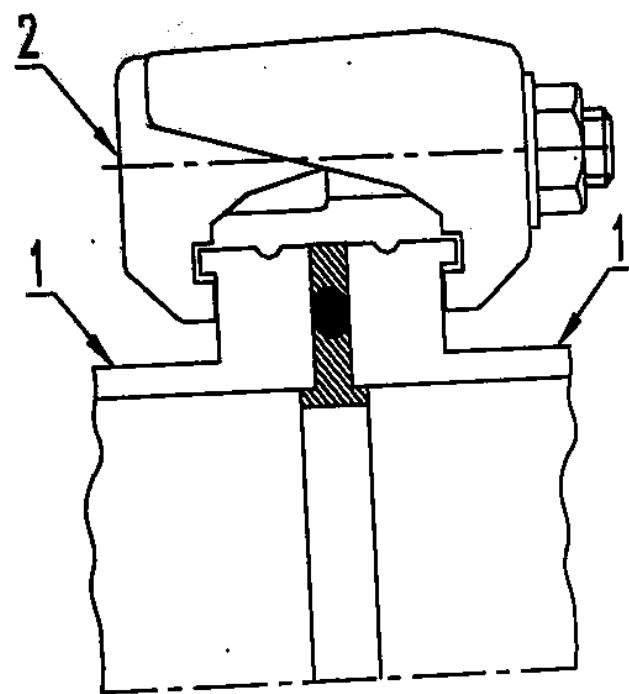**ISO-K**

**CF**