

# Kalibrace, kontroly kvality v koagulační laboratoři



# Kalibrační materiál

➔ Komerční kalibrační plazmy

- ➔ přesně udaná hladina vyšetřované složky
- ➔ navázost na mezinárodní referenční materiály
- ➔ některé parametry návaznost na „pool“ normální plazmu (aPTT, PT,...)

➔ Směsná normální plazma (PT, aPTT)

# Kalibrace

## 1/ Vyšetření

- ➔ Různých ředění kalibrační plazmy s udanou hladinou parametru(100%, 50 %, 25 %....)
- ➔ Několika kalibračních materiálů s různou hladinou parametru
- ➔ a vynesení naměřených hodnot (čas, A...) pro jednotlivé hladiny do grafu
  - ➔ Závislost lin/lin, lin/log, log/log,nelineární(polynom)
- 2/ Vyšetření referenčního času (času normálu) pro výpočet R, INR
- 3/ Načtení kalibrace čarovým kodem u předkalibrovaných metod

# Ředění kalibrační plazmy

→ Automatické

    ➔ naprogramováno

→ Manuální



# Typy ředění

→ Geometrickou řadou

**100 %**

100 % plazma (neředěná/ředěná)

**50 %**

1 díl 100% plazmy + 1 díl pufru

**25 %**

1 díl 50 % plazmy + 1 díl pufru

**12,5 %**

1 díl 25 % plazmy + 1 díl pufru

**6,25 %**

1 díl 12,5 % plazmy + 1 díl pufru

# Typy ředění

→ Jiný způsob

<b>1:1</b>	100 % plazma (neředěná/ředěná)	100%
<b>1:2</b>	1díl 100% plazmy + 1 díl pufru	50 %
<b>1:4</b>	1díl 100 % plazmy + 3 díly pufru	25 %
<b>1:8</b>	1díl 100 % plazmy + 7 dílů pufru	12,5 %
<b>1:16</b>	1díl 100 % plazmy + 15 dílů pufru	6,25 %

# Kalibrační křivka

Grafická závislost měřeného parametru na hladině vyšetřované složky

→ měřený parametr (osa y)

- ➔ koagulační čas (s)
- ➔ absorbance (A,  $\Delta A/\text{min}$ ).....

→ hladina vyšetřované složky (osa x)

- ➔ aktivita (%), IU/ml...)
- ➔ koncentrace (g/l,  $\mu\text{g}/\text{ml}$ ...)

# Kalibrační křivka - požadavky

- minimálně tříbodová
- závisí na typu vyšetření
- musí pokrýt rozsah normálních i patologických hodnot
- linearita kalibrační křivky (ideální  $r = 1,00$ )
- pokud **naměřená hodnota mimo kalibrovanou oblast v oblasti s klinickým významem** je nezbytné opakovat vyšetření s jiným ředěním (menším nebo větším) vyšetřované plazmy

# Odečtení výsledku

- Automatické
- Manuální
- přímé odečtení
  - ➔ stejné ředění kalibrační i vyšetřované plazmy
- odečtení + vynásobení dilučním faktorem
  - ➔ odlišné ředění kalibrační a vyšetřované plazmy

# Provedení kalibrace

- při změně šarže setu
- při změně šarže jednotlivých reagencíí, v případě že nejsou součástí jednoho setu
- po kalibraci musí následovat provedení kontrol správnosti v normálním i patologickém rozsahu

# Kalibrace rutinních koagulačních vyšetření PT, APTT, Fbg, AT, D-DI

## → Kalibrační materiál

- ➔ Komerční kalibrační plazmy
- ➔ Směsná normální plazma (PT, aPTT)

## → Provedení kalibrace

- ➔ Při změně šarže setu
- ➔ Při změně šarže jednotlivých reagencí,
  - v případě, že nejsou součástí jednoho setu

# Kalibrace speciálních koagulačních vyšetření

→ Kalibrační materiál

- ➔ Komerční kalibrační plazmy

→ Provedení kalibrace

- ➔ S každou sérií vyšetření vzhledem k omezené stabilitě reagencií a vysoké citlivosti
- ➔ Za obzvláště citlivé metody vyžadující kalibraci s každou sérií jsou považována vyšetření FF VIII, IX, XI a XII, PC a PS

# Typy kontrol

- Správnost/pravdivost
- Preciznost v čase/ reprodukovatelnost
- Preciznost v sérii/ opakovatelnost
- Porovnatelnost přístrojů/metod



# Požadavky na kontrolní vzorky

- Měření v jednom běhu současně se vzorky pacientů
- Analyzované složky musí být dostatečně stabilní
- Složení co nejvíce podobné vyšetřovaným vzorkům
- Zcela nezávislé na kalibračních materiálech
- Materiál nesmí být použit ke kalibraci analytických metod

# Kontrolní vzorky

- ➔ Firemní komerční plazmy (lyofilizované)
  - ➔ V referenčních mezích („normální“ – N) a mimo referenční meze (patologické – P)
  - ➔ Atestované a neatestované
- ➔ Plazmy připravené laboratoří (čerstvé i zamražené po alikvotech)
  - ➔ „Normální“ a patologické

# Kontrolní vzorky atestované

→ Atestované (=certifikované) kontrolní materiály

- ➔ Mají přesně udanou hladinu měřeného parametru s udáním povolených odchylek
- ➔ Nutno použít více kontrolních vzorků s různou hladinou měřeného parametru, aby byl pokryt celý měřený rozsah
- ➔ Odlišné hladiny nelze získat různým ředěním téhož kontrolního materiálu!!!

# Kontrolní vzorky neatestované

## → Neatestované kontrolní materiály

- ➔ Komerční kontrolní materiály, které
- ➔ Nemají udanou hladinu měřeného parametru
- ➔ Mají uvedeno pouze
  - Parametry, pro které je kontrolní materiál určen
  - Orientační vymezení hladiny měřeného parametru
    - „Normální“ a patologické

# Správnost / pravdivost

- Vyjadřuje těsnost shody mezi naměřenou hodnotou a „pravou hodnotou“ udanou výrobcem kontrolního materiálu
- Číselným vyjádřením = absolutní chyba ( $d$ )

$$d = x_i - x_s$$

# Správnost / pravdivost

→ Relativní chyba (e)

$$100 \times d$$

$$e = \frac{d}{X_s} \quad (\%)$$

→ Kontrolní materiály s přesně udanou hladinou stanovované složky a s udáním povolených odchylek/rozmezí

# Správnost / pravdivost

- Atestovaný komerční kontrolní materiál
- Použít minimálně dva nezávislé kontrolní vzorky
  - ➔ Normální
  - ➔ Patologický
- Odchylky/rozmezí uvedené na kontrolních materiálech nesmí být překročeny
- Pokud k tomu dojde, je nutné hledat příčinu a a celý běh analýz včetně analýzy kontrolního vzorku zopakovat

# Správnost / pravdivost

## → Rutinní koagulace

- ➔ Při změně šarže reagencie
- ➔ Po kalibraci
- ➔ 1x měsíčně minimálně

## → Speciální koagulace

- ➔ Po kalibraci
- ➔ S každou sérií vyšetření

# Správnost / pravdivost

→ Vyhodnocení


- ➔ Porovnání s deklarovanými hodnotami

→ Vedení protokolů

- ➔ Výsledky měření
- ➔ Deklarované rozmezí
- ➔ Autorizace
- ➔ Schválení

# Preciznost

- je vyjádřením těsné shody mezi výsledky opakovaných měření téhož vzorku
- číselným vyjádřením = směrodatná odchylka(SD) od aritmet. průměru ( $\bar{x}$ )

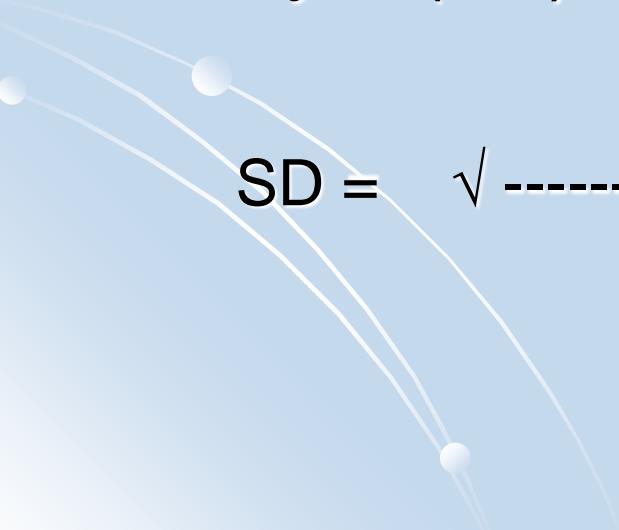
$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

# Preciznost

→ relativní směrodatná odchylka = variační koeficient

$$CV = \frac{SD \times 100}{-----} (\%)$$

x



# **Stanovení preciznosti**

- Opaková analýza stejného kontrolního materiálu, který nemusí mít udaný obsah stanovovaných složek (neatestovaný kontrolní materiál)
  - ➔ zajištění dostatečného množství kontrolních vzorků
  - ➔ zajištění stability vyšetřovaných parametrů

# Stanovení preciznosti

## → Preciznost metody v sérii

➔ je to souhlas mezi výsledky opakované analýzy téhož kontrolního vzorku, analyzovaných opakovaně (např. 10x) stejnou metodou ve stejném čase

## → Preciznost metody v čase

➔ liší se od přesnosti v sérii tím, že se kontrolní vzorek analyzuje každý den v provozních podmírkách současně s ostatními vzorky

# Preciznost v čase/reprodukční dostupnost

→ Rutinní koagulace (PT,APTT,Fbg,TČ,AT)

➔ Kontrolní materiál

- komerční neatestovaný
- připravený laboratoří

➔ Vhodné dva kontrolní vzorky

- N
- P

➔ Provádět minimálně 1-2x denně

- Před zahájením denního provozu (a před pohotovostní službou)
- Pro každý parametr
- Pro každý přístroj, který je v provozu

# Preciznost v čase - vyhodnocení

→ Statistické programy

- ➔ koagulační automat

- ➔ LIS

- ➔ samostatné

- výstup na Levey - Jenninsonovy grafy

→ Westgardova pravidla

- není běžné

# Preciznost v čase - vyhodnocení

→ Nutno provádět průběžně

- ➔ Průměr, SD, CV (%CV doporučené nebo vlastní)
- ➔ kontrolní rozmezí (průměr  $\pm$  2 SD)
- ➔ varovné rozmezí maxim.(průměr  $\pm$  3 SD)

# Preciznost v čase - vyhodnocení

- Pokud výsledek mimo povolené meze
  - ➔ musí se najít příčina a celou sérii včetně kontrol zopakovat
- Pokud výsledky na jedné straně od x nebo vykazují stoupající nebo klesající trend, velký rozdíl oproti předchozímu výsledku...
  - ➔ je nutno analytickou metodu opravit

# Preciznost v čase/reprodukelnost

→ Vedení protokolů

➔ průběžně

- výsledky měření, kontrolní a varovné rozmezí, CV, autorizace, schválení


➔ závěr (šarže kontroly, reagencie, kalibrace)

- CV, (počet překročení kontrolního rozmezí)


→ Primární dokumentace

➔ tisk výsledků kontrol, grafů

# Kontroly preciznosti pro AT - N

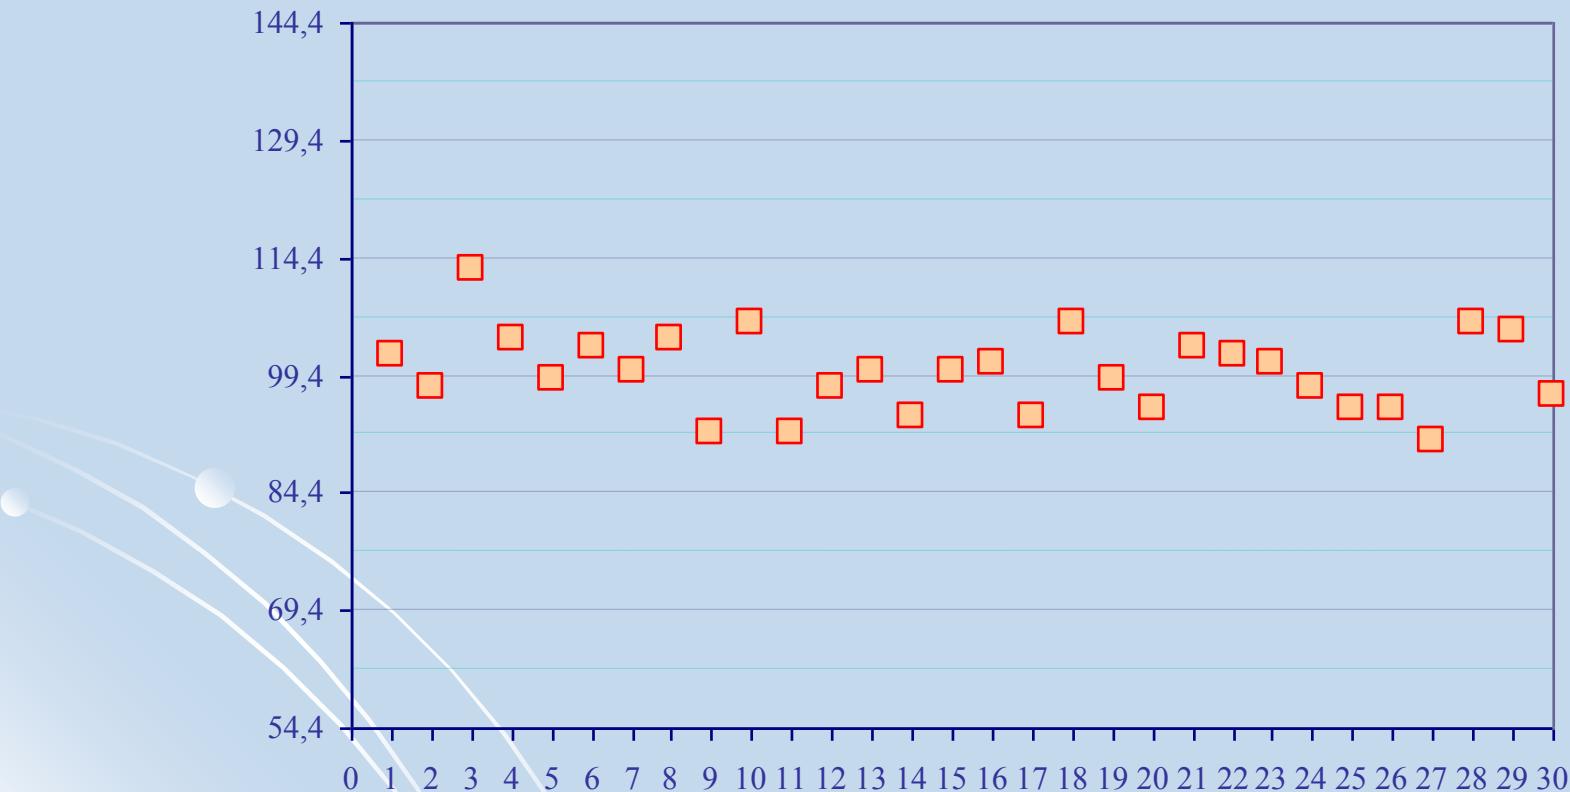

# Kontroly preciznosti AT - P

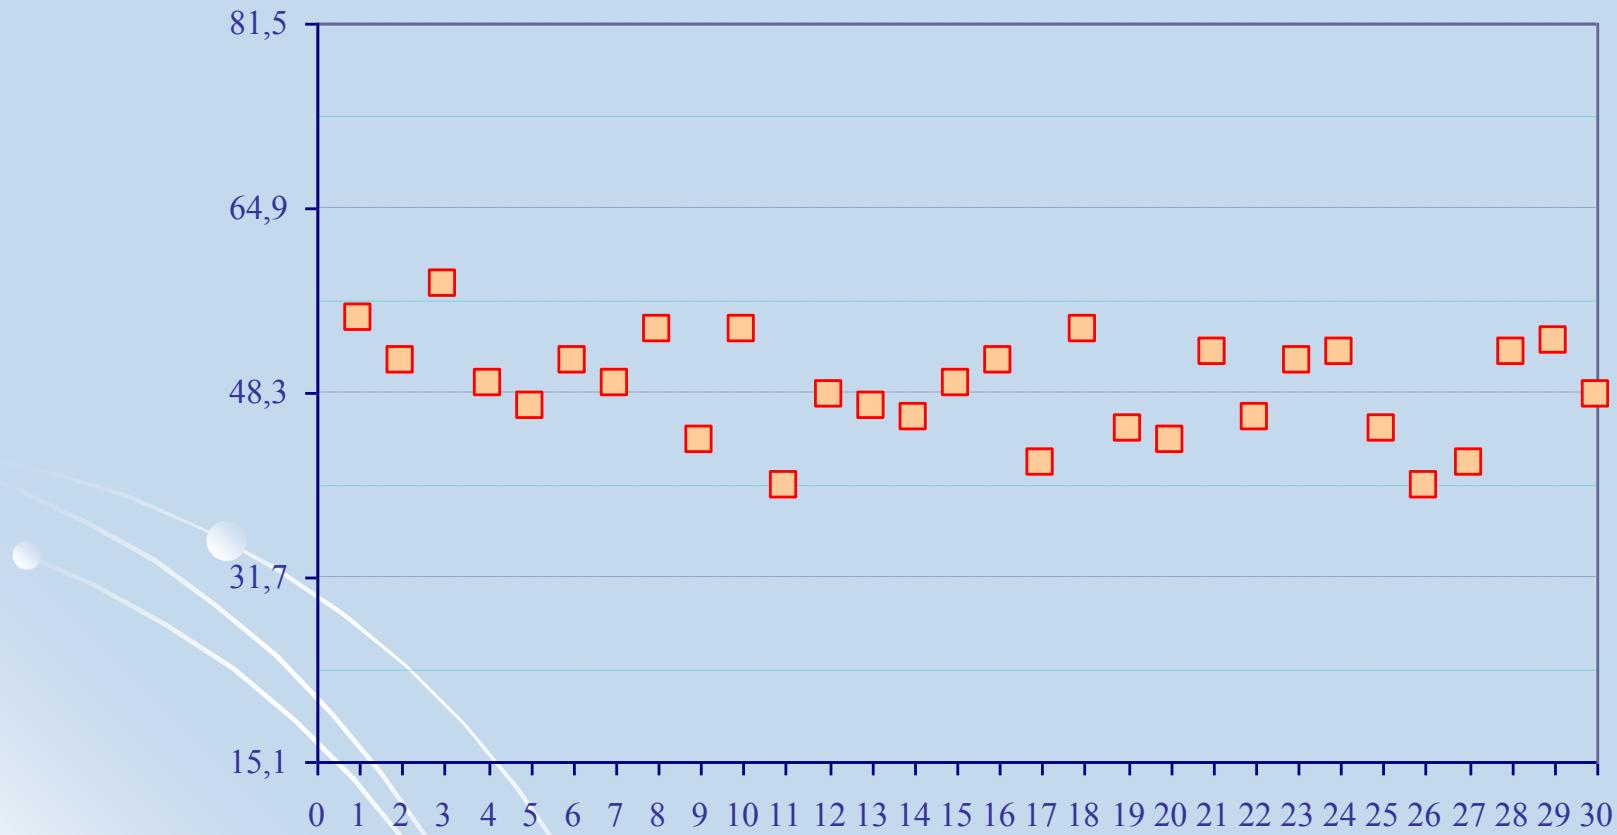

# Preciznost v čase/reprodukční dostupnost

## → Speciální koagulace

### ➔ Kontrolní materiál

- Komerčně atestovaný
  - V případě více měření v rámci kontroly správnosti
- Připravený laboratoří
  - Provádět s každou sérií vyšetření

## → Vyhodnocení

- ➔ Průměr, SD, CV (%CV doporučené nebo vlastní)
- ➔ kontrolní rozmezí (průměr  $\pm$  2 SD)

# Preciznost v sérii /opakovatelnost

- ➔ Nepatří mezi běžné kontroly v koagulaci
- ➔ Provádí se
  - ➔ Při validaci přístroje
  - ➔ Pro ověření správné funkce přístroje
  - ➔ Při zavádění nových metod
- ➔ Počet měření 5 – 10
- ➔ Vyhodnocení
  - ➔ Průměr, SD, CV (%CV doporučené)

# Porovnatelnost přístrojů

→ Rutinní koagulace (PT,APTT,Fbg,AT)

➔ Čerstvě odebrané vzorky pro dané parametry (N a P)

- Vzorky změřit 1x denně na všech přístrojích,které jsou v provozu

➔ Komerční atestované kontroly (N a P)

- Vzorky změřit na všech přístrojích
  - Po kalibraci
  - Při změně šarže reagencie

→ Vyhodnocení

➔ CV (%CV doporučené nebo vlastní)

# Porovnatelnost přístrojů

## → Speciální koagulace

- ➔ Běžně se nedělá vzhledem k provádění kalibrace s každou sérií vyšetření
- ➔ Neprovádí se u všech speciálních testů

## → Vyhodnocení

- ➔ CV (%CV doporučené nebo vlastní)